






安全審核結果

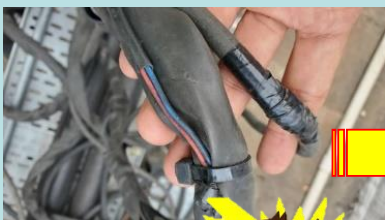

- 在安全審核中發現連接工具的電線有破損，此會對員工構成觸電的危險。
- 現提醒所有員工使用電動工具前必需檢查電動工具及電線的狀態良好方可使用，以確保員工的安全。

- 在安全審核中發現工地儲存雪種的壓縮氣瓶已過每五年檢驗一次之有效期。
- 現提醒所有員工所有工地存放之壓縮氣瓶必需按照法定要求，每五年由合資格人士進行檢驗，確保氣瓶的狀態處於安全可操作狀態方可使用。

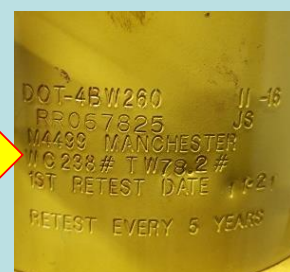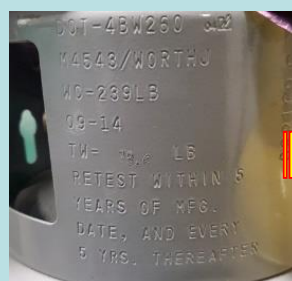

在安全審核中發現工地砂輪磨機的保護罩有損壞，容易令使用員工受傷。

現提醒所有員工，工地內之所有附有轉動部位的機械設備必需配備狀態良好的保護罩，以保障使用的員工不會受傷。

在安全審核中發現技工用作進行電力上鎖掛牌的鎖頭及鎖匙沒有以同一標記以資識別，違反公司既定的電力安全守則。現提醒所有員工，在進行電力工序時，所有鎖頭及鎖匙需以同一記號標記，以便員工容易配對鎖頭及鎖匙。





危害工地的改善情況



當員工進行更換風櫃工程時，發現PHU房間地面有水管外露，容易對員工構成絆倒之危險。向客戶匯報有關危險情況後，客戶願意於水管增設踏台覆蓋水管，以減少在場人仕因水管絆腳而構成受傷的危機。

海外開利意外事故分享

07/10 手臂割傷-藥物治療

基本資料

日期	10/07/2020	工作職位	班長
嚴重程度	藥物治療(縫4針)	工作經驗	25年
受傷部位	右手手臂	年齡	47歲
工作位置	離心機電纜組件		

主要說明

7月10日(星期五)上午9:00，在離心機工場，員工從機組冷卻器(19XRV)下滑到梯子上時，他的右臂被附近控制箱背面的一根突出螺栓割傷。身穿長袖工作服的受傷員工在急救後被送往醫院救治，其手臂最後被縫了4針。員工已於7月13日(星期一)恢復工作。



分析

編號	描述	RC	CF
1	使用不當梯子後，錯誤地從冷卻器上爬下	●	
2	控制箱背面的螺栓尺寸過長，無法達到設計標準。		●
3	沒有明確的指令說明冷卻器的上/落方式		●
4	於狹窄的工作空間，運輸和放置梯子		●

糾正和預防措施

編號	描述
1	停止類似的工作並與所有員工傳達意外事件信息。
2	提供安全使用梯子的訓練。
3	更新使用梯子和冷卻器上落的工作守則。
4	考慮優化工作空間。
5	推動供應商供應合規格的零件。



Proprietary and Confidential





海外開利意外事故分享

嚴重傷害-嚴重受傷事故-手指截斷

地區：歐洲地區-特里科多爾德國電信公司 位置：漢堡服務中心

發生了什麼事？

1. 工人正在對Supra 850MT上的冷卻問題進行維修
2. 他為了檢查MHV（主加熱器閥）的功能，將系統設置為加熱狀態，並且在檢查過程中設置設備在運行狀態
3. 工人採用手動測試MHV上方和下方的溫度差，所以工人左手伸到沒有護罩的風扇葉片附近。
4. 工人接觸到轉動中的風扇葉片，左手受傷嚴重。尾指**截斷**及無名指割傷和縫針

調查結果：

1. 工人沒有進行上鎖掛牌及測試程序
2. 工人完成了入職時的環健安訓練，但沒有完成所有公司內部的技術訓練
3. 工人被審核了兩次，但在這兩次環健安審核中，並沒有指出任何注意或違規事項
4. 工人可能受到客戶之壓力，以務求盡快完成維修工作

預防措施：

1. 在任可以如電、機械、液壓或氣壓驅動的設備上工作時，都必須遵守斷電、上鎖、掛牌及測試程序
2. 科文、管工、主管、工程師及經理須在分派工作前，確保工人有足夠的**訓練**、能力及經驗來安全地完成相關工序
3. 在進行環健安審核時，除評定工地環境外，亦要多加留意工人工作時的施工過程**是否安全及合乎公司的安全守則**。

4. 提醒工人「安全第一」的重要。當客戶對我司工作有不安全之要求時，拒絕該項不安全之工作及向客戶出示「安全第一卡」，並加以解釋



圖一：工作時雙手放到的位置



圖二：機件旁已附上警告標示





Environment, Health & Safety
United Technologies Corporation

2020年截至8月各組別的安全表現領先排名



2020年第四期的問答比賽已經推出了，請於8月20號前 前往以下連結完成問答比賽，希望各同事踴躍參與為本年度的安全表現大獎繼續加油。

外勤員工以及工程師同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/field202008>

寫字樓同事：

<https://www.surveymonkey.com/r/office202008>

