

香港開利環境、健康及安全通訊

 

 
安全審核結果



在安全審核中發現工地的梯台沒有更新每月檢查標纖，提醒各位員工，所有工地內使用之工具設備均需要每月進行檢查，並於確保安全可用後貼上既定的檢查標纖，以作記錄。

在安全審核中發現員工進行電力工作時沒有除下身上配備的金屬物件，此舉因身上的金屬物件接觸到設備的外殼而引致員工觸電。


現提醒所有員工進行電力工作前，必需除下身上配備的金屬物件，以免員工觸電。

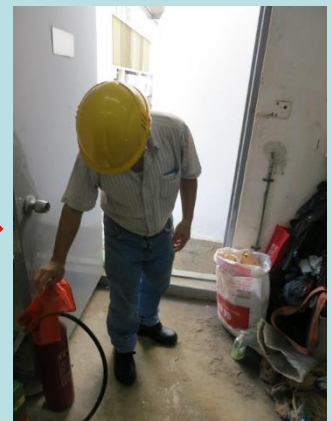

在安全審核中發現員工進行上鎖掛牌時，員工以錯誤的方法以鎖扣對電制進行上鎖，此舉會導致員工因未能妥善將大掣鎖上而對進行電力工作的員工構成觸電的危險。

現提醒所有員工進行電力工作時，必需以正確的方法以鎖扣對電制進行上鎖，以確保安全。

 在安全審核中發現技工用作進行電力上鎖掛牌的鎖頭備有2條鎖匙，嚴重違反公司既定的電力安全守則。現提醒所有員工，在進行電力工序時，所有鎖頭均只能配備一條鎖匙，以保障員工的安全



事件描述外地意外事故檢討

- 技術員到客戶工地為30RQ 冷水機進行首次開機及調試
- 在開啟冷水機約10秒後，壓縮機與排氣閥(ball valve)間的一段銅喉爆裂
- 雖然銅喉沒有直接擊中技術員，但當時技術員非常接近爆裂位置
- 他被爆裂所釋放出來的高壓擊傷，引致左側肋骨骨折

調查發現

1. 事故時，排氣閥處於關閉狀態
2. 壓力快速上升，引致銅喉爆裂

預防措施：

1. 向所有相關技術員/工程人員提供培訓，以確保在 30RB/RQ 裝置調試前，排氣閥和吸入閥(Discharge & Suction Valve)處於開啟狀態。
2. 實施雙重確認流程 - 技術員打開所有閥門後，必須拍下並發送照片以向主管申請及獲准繼續進行開機/調試程序。



香港開利環境、健康及安全通訊

外地意外事故檢討

事件描述

- 一名質量控制部員正在移動空置的壓縮氣樽以作檢查工作
- 在搬運過程中，他沒有跟從標準工作程序，他嘗試把氣樽橫放在托盤上
- 此時，他的右手中指夾在氣樽與托盤之間，引致手指骨折及需留院以接受手術



右手中指被夾在氣樽與托盤之間



調查發現

正確直立擺放空置的壓縮氣樽之方法

- 公司已制定搬運壓縮氣樽的標準工作程序，及已把該標準工作程序授予需要操作或使用壓縮氣樽的員工，但質量控制部及其他作後勤支援的員工並不包括在內。
- 搬運壓縮氣樽的標準工作程序已訂明在搬運壓縮氣樽時，必須配戴特定的個人防護裝備(PPE) 和搬運設備，如用作搬運物料的防護手套和能確保氣樽在運輸過程中保持直立的手推車。
- 傷者在事故發生時，只戴上低防護性能或不合乎安全要求的手套(如棉紗手套)，並試圖將氣樽橫放在托盤上，而不是使用指定的氣樽手推車。

預防措施：

- 把搬運壓縮氣樽的標準工作程序及風險評估授予所有相關的員工，包括質量控制部及其他作後勤支援的員工。
- 在搬運壓縮氣樽的標準工作程序及風險評估報告內，訂立個人防護裝備(PPE)和搬運設備之要求，如安全鞋和用作搬運物料的防護手套(皮革手套)及使用可確保氣樽在運輸過程中保持直立的手推車等。

